

# Verlegeanleitung Landhausdiele 3-Schicht & Mehrschicht

## Installation guide wooden flooring oak 3-layer and multiply

### Allgemeine Informationen:

Unsere Landhausdiele 3-Schicht & Mehrschicht ist ein ressourcenschonender Dielenboden bestehend aus mehreren Schichten von höchster Qualität und Formstabilität. Nach Erhalt der Ware sollte diese in trockenen und vor Feuchtigkeit geschützten Räumen gelagert und akklimatisiert werden.

Das Auspacken der Ware sollte erst kurz vor Verlegung stattfinden. Überzeugen Sie sich hier vor der Verarbeitung von der einwandfreien Beschaffenheit der Ware. Bereits geschnittene oder verlegte Ware ist von der Beanstandung ausgeschlossen. Ein gesundes Raumklima ist nicht nur für den Holzboden sondern auch für den Menschen wichtig. Das Raumklima sollte 18-22 Grad Celsius bei einer relativen Luftfeuchte von 50 – 60 % betragen. In starken Heizperioden, vorzugsweise im Winter kann jedoch die Raumluftfeuchte schnell auf unter 50% absinken. Wir empfehlen hier die Verwendung von Luftbefeuchtern. Die Raumtemperatur und Luftfeuchte misst man mittels Thermometer und Hygrometer, welche meist als Kombigerät im Fachhandel erhältlich sind. Auch Zimmerpflanzen gelten als natürliche Spender von Luftfeuchte und Sauerstoff. Unsere Landhausdiele 3-Schicht & Mehrschicht ist für die Verlegung auf einer Warmwasserfußbodenheizung geeignet. Jedoch darf hier die maximale Oberflächentemperatur von 29° Grad nicht überschritten werden.

Generell gilt: Holz ist ein Naturprodukt, welches in seiner Beschaffenheit und in seinen Eigenschaften ganz individuell ist. Vom Muster oder von Bildmaterialien abweichende Farbgebung, Unterschiede in der Maserung und Struktur sind produkttypisch und stellen keinen Grund zur Beanstandung dar. Die Sortierung erfolgt nach werksinternen Richtlinien, welche Sie auch aus dem Produktdatenblatt unter [www.futurafloors.de](http://www.futurafloors.de) entnehmen können.

### Beschaffenheit, Voraussetzung des Untergrundes:

Generell muss der Untergrund frei von alten Belägen, sauber, dauerhaft trocken, eben fest und tragfähig und nach folgenden Vorgaben beschaffen sein:

- gemäß DIN 18202 „Toleranzen im Hochbau“ - Ebenheit des Untergrundes (Tabelle 3, Zeile 4)
- nach Mindestanforderung an Estriche DIN 18560, technische Regeln
- gemäß VOB Teil C, DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten (sauber, trocken, eben sowie zug- und druckfest)
- nach EN 1264-2 (Fußbodenheizungen und Komponenten)
- max. Restfeuchte bei Zementestrich 2,0% CM (Fußbodenheizung 1,8% CM)
- max. Restfeuchte bei Anhydritestrich 0,5% CM (Fußbodenheizung 0,3% CM)

### Verlegung:

Unsere Landhausdiele 3-Schicht & Mehrschicht Clic wird in normalen Wohnräumen mittels der Valinge 5G-C Drop Down-Verbindung oder der Unilin-Drop Down-Verbindung auf dem Untergrund schwimmend verlegt oder vollflächig auf dem Untergrund verklebt. Bei 3-Schicht-Dielen oder Mehrschichtdielen mit Nut- und Feder empfehlen wir generell auf dem Untergrund vollflächig zu verkleben. Bei der schwimmenden Verlegung empfehlen wir die Verwendung einer Dampfbremse (0,2 mm PE-Folie, diffusionshemmend und alterungsbeständig). Diese wird vollflächig auf dem Untergrund verlegen. An den Stoßstellen 20 cm überlappen lassen und an den Wänden wannenartig mit 5 cm Überstand stehen lassen. Zur Verbesserung des Raumtrittschalles empfehlen wir Ihnen noch die Verwendung einer Trittschalldämmung aus Schaumstoff oder Kork (ca. 2 mm stark) zwischen Dampfbremse und Landhausdiele. Bei der direkten vollflächigen Verklebung auf dem Untergrund empfehlen wir Ihnen die Verwendung unseres Parkettklebstoffes „MAPEI S940 1K elastisch“. Gerade bei der Verlegung auf einer Warmwasserfußbodenheizung empfehlen wir Ihnen dies. Bitte beachten Sie hier zu das technische Produktdatenblatt und die Verarbeitungshinweise. Diese finden Sie in unserem Downloadbereich unter [www.futurafloors.de](http://www.futurafloors.de).

### General information:

Our wooden flooring oak 3-layer and multiply plank is a resource-conserving flooring consisting of several layers of the highest quality and have a very good dimensional stability. For proper installation, it is important to follow these guidelines to enjoy years of beauty and use from your new flooring.

Upon receipt of these goods, the flooring should be stored and acclimatized in the room and protected from moisture areas. Upon opening the packaging, verify that all material is of high quality and that no damage has occurred during transport. Cut or missing products cannot be accepted in a claim. A healthy environment is important for the wooden floor and also for the people. The room temperature should be 18-22° C with a room humidity of 50-60%. In strong heating seasons, especially in winter, it is possible that the room humidity decrease to under 50%. We recommend the use of humidifiers. The room temperature and humidity is measured by using a thermometer and a hygrometer. Our wooden flooring oak 3-layer and multiply planks is suitable for installation on a under floor heating system. However, the maximum surface temperature may not exceed 29°C.

Wood is a natural product which is very individual in his nature and properties. From the pattern or image different colouring, differences in grain and structure are typical for the product and are not cause for complaint. The sorting is done by internal system, which you can find on the product data sheet under [www.futurafloors.com](http://www.futurafloors.com).

### Texture, condition of the substrate:

Generally the surface must be free of old flooring, clean, permanently dry, level, stable and the base should be designed in accordance with the following requirements:


- in accordance with DIN 18202 „tolerances in building construction“ - flatness of the substrate (Table 3, row 4)
- after minimum requirement for screeds DIN 18560, technical rules
- according to VOB Part C, DIN 18365 with floor coverings (clean, dry, level, and tensile and compression strength)
- according to EN 1264-2 (underfloor heating and components)
- max. residual moisture in cement screed 2.0% CM (underfloor heating 1.8% CM)
- max. residual moisture in anhydrite 0.5% CM (underfloor heating 0.3% CM)

### Installation:

Our 3-layer and multiply planks click are laid floating in normal living spaces by means of Valinge 5G-C drop down or Unilin drop-down connection on the ground or fully adhered to the substrate. The 3-layer and multiply planks with tongue and groove should be fully adhered to the substrate.

By laid floating installation we recommend to use a vapor barrier (0.2 mm PE film). This should be installed between the underground and the flooring. To decrease the sound impact we advise the use of a sound insulation made of foam or cork (approximately 2 mm thick) between vapor barrier and the flooring.


For the Adhesion of this flooring we recommend that the planks are glued down using our parquet adhesive „Mapei Ultra Bond ECO S940 1K elastic“. Especially on an underfloor heating system we recommend you to glue down this flooring. Please note here the technical product data sheet and the instructions. These can be found in our download area at [www.futurafloors.com](http://www.futurafloors.com).

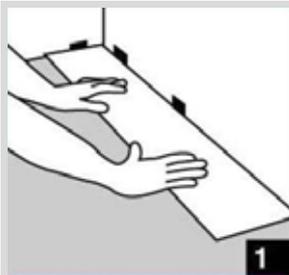

**Beginnen Sie mit der Verlegung in der Ecke des Raumes. Nehmen Sie die erste Diele so, dass die Federseite zur Wand zeigt. Der Wand-abstand muss mindestens 15 mm betragen. Diesen können Sie mittels Keilen herstellen.**

Start laying the plank in the corner of the room. Take the first plank so that the front edge faces the wall. The distance from the wall must be at least 15 mm. This gap you can create with wedges.


1

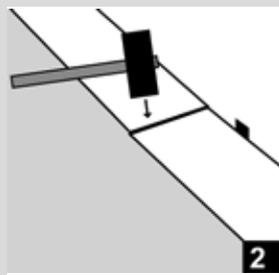

**Daraufhin wird die nächste Diele kopfseitig in die Drop-Down Verbindung eingelegt und durch leichtes Klopfen mittels Gummihammer von oben fugenfrei verriegelt, bis diese auf dem Untergrund vollständig aufliegt.**

Then the next planks are inserted at the head end placed by light tapping with a rubber hammer into the connection until it dropped down into place and rests on the ground.


2

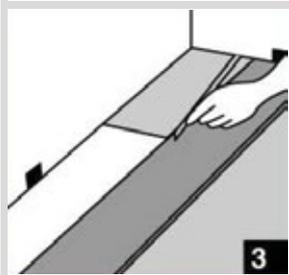

**Verlegen Sie diese Reihe exakt so weiter, bis das Ende der Reihe erreicht wird. Nehmen Sie für das letzte Stück eine ganze Diele, drehen sie diese herum und schneiden sie der Reihe passend auf die benötigte Länge zu. Danach drehen Sie den Abschnitt der Diele wieder her-um und fügen diesen als Endstück in der Reihe ein. Auch hier den Wandabstand von mindestens 15 mm beachten.**

Continue in the same manner until the end of the row is reached. Take the last piece of a complete plank turn it upside down to cut it to the required length. Then turn the section of the plank around again and add it to the end of the row. Again, note the wall distance of at least 15 mm.


3

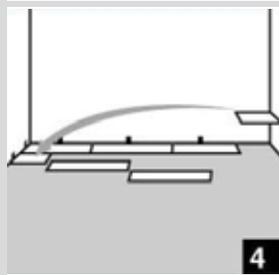

**Der restliche Abschnitt der Diele kann in der nächsten Reihe als Anfangsdielen verwendet werden. Der Versatz muss mind. 50 cm betragen.**

The remaining portion of the plank can be used to begin the next row. The offset should be a minimum of 50cm.


4

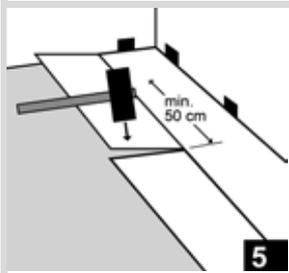

**Die Dielen in der zweiten Reihe werden längsseitig mit einem Winkel von ca. 15-20 Grad in die erste Dielenreihe eingeklickt und kopfseitig durch leichtes Klopfen mittels Gummihammer von oben in die Drop-Down Verbindung eingefügt, bis diese auf dem Untergrund voll aufliegt. Diese Arbeitsschritte wiederholen Sie bis Sie zur letzten Reihe angekommen sind.**

The planks in the second row are clicked into the length side at an angle of about 15-20 degrees in the row before. The head end inserted by lightly tapping with a rubber hammer from the top to the drop-down connection until then fully resting on the ground. Repeat this procedure.

5

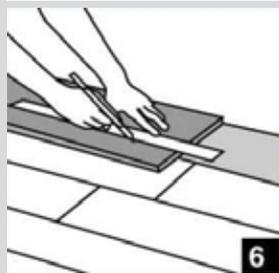

**Wenn Sie nun bei der letzten Reihe angekommen sind, nehmen Sie wieder eine ganze Diele, zeichnen das entsprechende Maß an und schneiden diese entsprechend zu. Auch bei der letzten Reihe muss ein Wandabstand von mindestens 15 mm eingehalten werden.**

For the last row, trim all planks to fit the remaining space. Remember to maintain a distance of at least 15 mm from the wall must be respected again.

6

Nach der Verlegung die Wandabstandskeile wieder entfernen und zur Abdeckung der Dehnungsfugen Sockelleisten an der Wand montieren.

After installation, remove the wall spacing wedges and refit to cover the expansion joints skirting on the wall.

#### Reinigung, Pflege und Werterhaltung:

#### Cleaning, care and maintenance:

Vorbeugend kann durch die Verwendung von Fußmatten, Sauberlaufzonen der Belag vor Schmutzeintrag, wie Split, Sand und Steinen geschützt werden. Ebenso bieten Filzgleiter unter Möbeln entsprechenden Schutz. Hohe und spitze Absätze, sowie scharfe Tierkrallen können dem Boden ebenfalls Schaden zufügen. Bei werkseitig „oxidativ geölten“ Böden handelt es sich um eine vorbehandelte Oberflächenveredelung. Bei dieser Oberfläche sollte nach der Verlegung unbedingt eine Reinigung und eine Ersteinpflege stattfinden. Hierbei wird die Oberfläche von Baustellenschmutz gereinigt und durch die Ersteinpflege wesentlich strapazierfähiger. Die Oberfläche bei werkseitig „hartwachsgeölten“ Böden ist filmbildend und somit endbehandelt. Diese bedarf keiner Einpflege mehr. „Naturbelassene“ Böden sollten nach der Verlegung auf jeden Fall gereinigt und bauseits oberflächenveredelt werden. Bitte beachten Sie hierzu unsere Produktdatenblätter und unsere Pflegeanleitungen unter [www.futurafloors.de](http://www.futurafloors.de).

Our flooring is created for easy maintenance. Generally the flooring can be swept or vacuumed. For the first important maintenance after the installation and for the ongoing care and cleaning you have to follow our care instruction in [www.futurafloors.com](http://www.futurafloors.com). You can slow the aging of your new planks through the use of floor mats and door mats (to keep out excess dirt, including sand and stones). It is recommended to use felt pads under furniture to provide appropriate protection. High heels and pointed objects, and sharp claws from animals can cause damage to the floor also.

We wish you every success in laying our planks and enjoy your new flooring for years to come.

Zur laufenden Unterhaltspflege- und Reinigung kann der Boden gefegt oder auch gesaugt werden. Je nach Beanspruchung sollte der Boden auch wöchentlich feucht gereinigt werden. Wir empfehlen Ihnen hier die Verwendung unserer WOCA Holzbodenseife. Hierdurch wird die Oberfläche speziell wohnbiologisch gereinigt und refresht, dies macht ihren Boden besonders strapazierfähig und verlängert die Lebenszeit der Oberfläche ihres Bodens. Bitte beachten Sie auch hierzu unsere Pflegeanleitung und die Verarbeitungshinweise und technischen Datenblätter im Bereich Download unter [www.futurafloors.de](http://www.futurafloors.de).

Additional technical information about this product can be found in the technical data sheet on [www.futurafloors.com](http://www.futurafloors.com) in the download area.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem neuen Bodenbelag. Weitere technische Information über dieses Produkt finden Sie im technischen Datenblatt unter [www.futurafloors.de](http://www.futurafloors.de) im Bereich Download.

# Pflegeanleitung für werksseitig oberflächenveredelte Böden

## Maintenance care for industrially finished flooring

### Allgemein

Vorbeugend kann durch die Verwendung von Fußmatten, Sauberlaufzonen der Belag vor Schmutzeintrag, wie Split, Sand und Steinen geschützt werden. Ebenso bieten Filzgleiter unter Möbeln entsprechenden Schutz. Hohe und spitze Absätze, sowie scharfe Tierkrallen können dem Boden ebenfalls Schaden zufügen. Naturbelassene bzw. unbehandelte Böden bedürfen nach der Verlegung einer manuellen Reinigung und einer ordentlichen Oberflächenveredelung bauseits. Hierfür empfehlen wir Ihnen unsere Holzbodenöle/Lacke aus unserem Zubehörsortiment. Bei werksseitig oxidativ geölten Böden handelt es sich um eine vorbehandelte Oberflächenveredelung. Bei dieser Oberfläche sollte nach der Verlegung unbedingt eine Reinigung und eine Ersteinpflege stattfinden. Hierbei wird die Oberfläche von Baustellenschmutz gereinigt und durch die Ersteinpflege wesentlich strapazierfähiger. Bei hartwachsgeölten Böden handelt es sich um eine filmbildende und somit endbehandelte Oberfläche. Diese bedarf es keiner Einpflege mehr. Eine Übersicht wie Sie Ihre Oberfläche am Besten „pflegen“ und „reinigen“ entnehmen Sie bitte aus der „Pflege Tabelle“ auf der nächsten Seite.

### Reinigung und Ersteinpflege von oxidativ geölten Oberflächen:

Ein oxidativ geölter Boden sollte vor dem ersten Gebrauch mit Meisteröl Natur, Weiß oder Colour (siehe Pflege Tabelle) endpoliert werden – dieses gilt für Böden, die werksseitig mit natürlich härtenden Ölen geölt sind und alle handwerklich geölten Böden. Durch diese Ersteinpflege wird die Oberfläche zusätzlich verdichtet und besonders strapazierfähig. Das Meisteröl wird auch verwendet zur Auffrischung strapazierter Oberflächen und immer nach einer Grundreinigung mit Intensivreiniger. Diese Nachbehandlung kann auch partiell vorgenommen werden. Die Verarbeitung kann von Hand erfolgen, bei größeren Flächen sollte man eine Poliermaschine verwenden.

### Reinigung mittels Intensivreiniger

125 ml Intensivreiniger mit 5 Liter lauwarmem Wasser mischen, feucht wischen, kurzzeitige Einwirkzeit erhöht die Schmutzlösung. Mit Bürste oder Pad von Hand oder mit Maschine schrubben, wenn die Verschmutzung stark ist. Schmutzlösung mit Mopp oder Aufwischlappen aufnehmen. Immer nachwischen, damit möglichst wenig Wasser auf der Oberfläche verwendet wird. Bei starker Verschmutzung den Vorgang evtl. wiederholen.

*Tip: Immer mit 2 Eimern arbeiten – einem für Intensivreinigerlösung und einem für klares Wasser.*

### Einpflege mittels Meisteröl

Meisteröl vor Gebrauch gründlich aufschütteln und damit auch alle Pigmente gleichmäßig verteilen. Auf ca. 4 m<sup>2</sup> Fläche ca. 100 ml Meisteröl mit Pad, Tuch oder Sprühflasche verteilen, auf größeren Flächen mit einer Poliermaschine. Mit einem beigen oder weißen Pad das Meisteröl intensiv einmassieren, bis die Oberfläche vollkommen gesättigt ist und das Holz sein ursprüngliches, frisches Aussehen hat. Anschließend den Boden mit Ölsaugtüchern, ggf. auch mit der Poliermaschine trocken abreiben. Es darf kein Öl auf der Oberfläche zurückbleiben. In gleicher Weise die restliche Bodenfläche behandeln. Mit der Maschine polierte Böden sind nach ca. 6 Stunden bei 20° C getrocknet, von Hand erst nach ca. 24 Stunden. Nach der Trockenzeit kann der Boden schonend begangen werden. Den Boden in den ersten Tagen nicht feucht wischen und vor Feuchtigkeit schützen.

### Laufende Unterhaltsreinigung der geölten Oberflächen

Zur laufenden Unterhaltspflege- und Reinigung kann der Boden gefegt oder auch gesaugt werden. Je nach Beanspruchung sollte der Boden auch wöchentlich feucht gereinigt werden. Holzbodenseife Natur oder Weiß (Natur für dunkle Hölzer, Weiß für helle Hölzer) kann auf allen bekannten Ölsystemen zur schonenden Unterhaltsreinigung verwendet werden (siehe Pflege Tabelle). Holzbodenseife wird aus natürlichen Pflanzenfetten ohne Zusatz von Duftstoffen oder Lösemitteln hergestellt. Durch die rückfettende Eigenschaft reinigt und pflegt die Holzbodenseife und sorgt so für eine schonende und pflegende Zwischenreinigung. Anwendung: Holzbodenseife vor Gebrauch gut aufschütteln. 125 ml Holzbodenseife mit 5 Liter warmem Wasser mischen. Wir empfehlen mit 2 Eimern zu arbeiten, einen mit Seifenwasser, einen mit klarem Wasser. Mit dem Swep-Mopp den Boden mit Seifenwasser wischen. Verschmutzungen lösen, aufnehmen und den Mopp im klaren Wasser ausspülen. Mit frischer Seifenlösung nebelfeucht nachwischen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen, keine Pfützen stehen lassen! *Tip: Immer mit 2 Eimern arbeiten – einem für Seifenwasser und einem für klares Wasser.*

### General

Before a new floor is taken into use it is recommended to buff it with WOCA Master Oil or WOCA Master Oil Colour – for both industrially oiled floors and residentially oiled floors. The final buffing provides a hard-wearing surface and may be done either by hand or with machine. Oiled floors should be maintained regularly – normally once a year, but more often in the case of floors exposed to extremely hard wear. For wax-oiled floors we don't need a special „first“ maintenance. Please look on our maintenance table on the next site.

### Cleaning

Clean the floor with 125 ml Wood Cleaner mixed into 5 l water. Leave the floor to dry for at least 8 hours. The floor must be completely dry. In case of extreme dirt scrub the floor manually using a pad or by machine. Wipe clean with mop or cloth. Always wipe a second time so that as little water as possible remains on the surface. Repeat the cleaning procedure if necessary.

*Tip: Always work with two buckets – one with Wood Cleaner mixed with water and one with clear water for rinsing.*

### Application

Leave the floor to dry for at least 8 hours. The floor must be completely dry. Shake the container carefully. Apply approx. 100 ml oil per 4 m<sup>2</sup> with a pad, paint roller or cotton cloth, or use a polishing machine for large surfaces.

### Polishing

It is important that the Master Oil is carefully polished into the wood. Continue polishing until the wood appears saturated and the surface looks uniform.

### Final polishing

Wipe the floor with clean, dry cotton cloths before proceeding with the next section of floor to be finished. The floor should not appear wet and there should not be any excess oil left on the surface after polishing. Continue in sections until the floor has been finished. When polished with a polishing machine, the floor will be pre-hardened after approx. 6 hours at 20° C and may cautiously be taken into use. Manually polished floors may be taken into use after 24 hours. The surface is fully hardened after 36-48 hours. Do not expose the floor to water during the hardening time. Due to the risk of self-ignition it is important that sanding dust and cloths full of oil are soaked in water and disposed of in a tightly closed container after use.

### Regular cleaning of oiled surfaces

Natural Soap white is recommended for light wood species, because this soap is perfect for light wood. May be used for the cleaning and maintenance of all known oil systems. Natural Soap is a quality soap, which due to its nourishing properties, quickly closes the pores of the wood and protects against dirt and the penetration of liquids.

*Tip: Always work with two buckets – one with natural soap mixed with water and one with clear water for rinsing.*

Natural soap white must be shaken carefully before use. 125 ml natural soap is mixed with 5 l of lukewarm water. It is recommended always to work with 2 buckets: one with soapy water and one with clear water. Clean the floor with a minimum quantity of water – leave soapy water on the floor briefly in order to dissolve dirt. Remove dirty soapy water with a hard wrung out mop or cloth and rinse out in a bucket of clear water. Always wipe the floor with soapy water using a hard wrung out mop or cloth in order to re-establish the protective natural Soap film.

# Pflegeetabelle für werksseitig oberflächenveredelte Böden

## Maintenance table for industrially finished flooring

Industrielle Oberflächenveredelung (werksseitig geliefert):	Empfohlene Einpflege mit:	Empfohlene laufende Unterhaltspflege/Reinigung mit:
<b>Oberflächenveredelungen geölt:</b>		
Farblos geölt WOCA	WOCA Meister Öl Natur	WOCA Holzbodenseife Natur
NEUTRAL geölt WOCA (3-fach)	WOCA Neutral Öl Care	WOCA Holzbodenseife Natur
Weiß geölt 5% WOCA	WOCA Meister Öl Weiß	WOCA Holzbodenseife Weiß
Weiß geölt 22% WOCA	WOCA Meister Öl Weiß	WOCA Holzbodenseife Weiß
Extra Weiß geölt 118 WOCA	WOCA Meister Colour Öl Extra Weiß 118	WOCA Holzbodenseife Weiß
Extra Grau geölt 314 WOCA	WOCA Meister Colour Öl Extra Grau 314	WOCA Holzbodenseife Natur
Walnuß geölt 119 WOCA	WOCA Meister Colour Öl Walnuß 119	WOCA Holzbodenseife Natur
Antik geölt 349 WOCA	WOCA Meister Colour Öl Antik 349	WOCA Holzbodenseife Natur
Schwarz geölt 120 WOCA	WOCA Meister Colour Öl Schwarz 120	WOCA Holzbodenseife Natur
Gebürstet, Weiß gebeizt & Weiß geölt 22% WOCA	WOCA Meister Öl Weiß	WOCA Holzbodenseife Weiß
Gebürstet, Weiß gekälkt & farblos geölt WOCA	WOCA Meister Öl Natur	WOCA Holzbodenseife Natur
Gebürstet, Treibholzlauge grau & farblos geölt WOCA	WOCA Meister Öl Natur	WOCA Holzbodenseife Natur
Gebürstet, Weiß gebeizt & Schwarz 120 geölt WOCA	WOCA Meister Colour Öl Schwarz 120	WOCA Holzbodenseife Natur
Gebürstet, Antik elaugt & Schwarz 120 geölt WOCA	WOCA Meister Colour Öl Schwarz 120	WOCA Holzbodenseife Natur
Artide (gebürstet)	WOCA Meister Colour Öl Extra Weiß 118	WOCA Holzbodenseife Weiß
Sole (gebürstet)	WOCA Meister Colour Öl Extra Weiß 118	WOCA Holzbodenseife Weiß
Montagne (gebürstet)	WOCA Meister Colour Öl Dunkelbraun 102	WOCA Holzbodenseife Natur
Macchiato (gebürstet)	WOCA Meister Öl Natur	WOCA Holzbodenseife Natur
Deserto (gebürstet)	WOCA Meister Öl Natur	WOCA Holzbodenseife Natur
Fuma (gebürstet)	WOCA Meister Öl Natur	WOCA Holzbodenseife Natur
Terra (gebürstet)	WOCA Meister Colour Öl Walnuß 119	WOCA Holzbodenseife Natur
Antique (nur bei LHD 3-Schicht Eiche Provence)	WOCA Meister Öl Natur	WOCA Holzbodenseife Natur
<b>Oberflächenveredelungen endgeölt/lackiert:</b>		
Farblos hartwachsgeölt matt OSMO #5261	Keine Einpflege erforderlich	WOCA Holzbodenseife Natur
Farblos hartwachsgeölt seidenmatt OSMO #5204	Keine Einpflege erforderlich	WOCA Holzbodenseife Natur
Farblos hartwachsgeölt WOCA	Keine Einpflege erforderlich	WOCA Holzbodenseife Natur
Sehr leicht weiß hartwachsgeölt OSMO #5253	Keine Einpflege erforderlich	WOCA Holzbodenseife Weiß
Leicht weiß hartwachsgeölt OSMO #5206	Keine Einpflege erforderlich	WOCA Holzbodenseife Weiß
Weiß hartwachsgeölt OSMO #5215	Keine Einpflege erforderlich	WOCA Holzbodenseife Weiß
Extra weiss hartwachsgeölt OSMO #5269	Keine Einpflege erforderlich	WOCA Holzbodenseife Weiß
Extra weiss hartwachsgeölt WOCA	Keine Einpflege erforderlich	WOCA Holzbodenseife Weiß
Grau hartwachsgeölt OSMO #5260	Keine Einpflege erforderlich	WOCA Holzbodenseife Natur
Braun hartwachsgeölt OSMO #5209	Keine Einpflege erforderlich	WOCA Holzbodenseife Natur
Antik hartwachsgeölt OSMO #5225	Keine Einpflege erforderlich	WOCA Holzbodenseife Natur
Farblos seidenmatt UV-lackiert	Keine Einpflege erforderlich	WOCA Vinyl und Lackseife
Weiß transparent seidenmatt UV-lackiert	Keine Einpflege erforderlich	WOCA Vinyl und Lackseife

Industriell Surface finishes (delivered factory):	Recommended care with:	Recommended repeated care / cleaning:
<b>Surface finishes oiled:</b>		
natural oiled WOCA	WOCA master oil nature	WOCA soap nature
neutral oiled WOCA (3 times)	WOCA neutral oil care	WOCA soap nature
white oiled 5% WOCA	WOCA master oil white	WOCA soap white
white oiled 22% WOCA	WOCA master oil white	WOCA soap white
extra white oiled 118 WOCA	WOCA master colour oil extra white 118	WOCA soap white
extra grey oiled 314 WOCA	WOCA master colour oil extra grey 314	WOCA soap nature
walnut oiled 119 WOCA	WOCA master colour oil walnut 119	WOCA soap nature
antique oiled 349 WOCA	WOCA master colour oil antique 349	WOCA soap nature
black oiled 120 WOCA	WOCA master colour oil black 120	WOCA soap nature
brushed, white pre coloured & white oiled 22% WOCA	WOCA master oil white	WOCA soap white
brushed, white washed & natural oiled WOCA	WOCA master oil nature	WOCA soap nature
brushed, driftwood lye grey and natural oiled WOCA	WOCA master oil nature	WOCA soap nature
brushed, white pre coloured & black 120 oiled WOCA	WOCA master colour oil black 120	WOCA soap nature
brushed, antique leached & black 120 oiled WOCA	WOCA master colour oil black 120	WOCA soap nature
Artide (brushed)	WOCA master colour oil extra white 118	WOCA soap white
Sole (brushed)	WOCA master colour oil extra white 118	WOCA soap white
Montagne (brushed)	WOCA master colour oil dark brown 102	WOCA soap nature
Macchiato (brushed)	WOCA master oil nature	WOCA soap nature
Deserto (brushed)	WOCA master oil nature	WOCA soap nature
Fuma (brushed)	WOCA master oil nature	WOCA soap nature
Terra (brushed)	WOCA master colour oil walnut 119	WOCA soap nature
Antique (only 3-layer oak provence)	WOCA master oil nature	WOCA soap nature
<b>Surface finishes final oiled/lacquered:</b>		
Farblos hartwachsgeölt matt OSMO #5261	maintenance free	WOCA soap nature
Farblos hartwachsgeölt seidenmatt OSMO #5204	maintenance free	WOCA soap nature
Farblos hartwachsgeölt WOCA	maintenance free	WOCA soap nature
Sehr leicht weiß hartwachsgeölt OSMO #5253	maintenance free	WOCA soap white
Leicht weiß hartwachsgeölt OSMO #5206	maintenance free	WOCA soap white
Weiß hartwachsgeölt OSMO #5215	maintenance free	WOCA soap white
Extra weiss hartwachsgeölt OSMO #5269	maintenance free	WOCA soap white
Extra weiss hartwachsgeölt WOCA	maintenance free	WOCA soap white
Grau hartwachsgeölt OSMO #5260	maintenance free	WOCA soap nature
Braun hartwachsgeölt OSMO #5209	maintenance free	WOCA soap nature
Antik hartwachsgeölt OSMO #5225	maintenance free	WOCA soap nature
natural satin finished uv-lacquered	maintenance free	WOCA vinyl and lacquer soap
white transparent satin finished uv-lacquered	maintenance free	WOCA vinyl and lacquer soap